

ASEGURADORA: Banorte S.A de C.V
 ASEGURADO: IMSS
 DOMICILIO: Calle: Francisco Trujillo Urra S/N
 LOC. O COL.: Pueblo Nuevo, Cárdenas Tabasco
 MPO. O DELG.: Cárdenas Tabasco
 SINIESTRO: SISMO
 FECHA SIN.: 07/01/2019

YORK
 International

ESTADO: TABASCO


FILE MX: _____

FECHA DE VISITA: 22/09/2019


CÉDULA DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS


- Hundimiento de Firma de concreto → Ubicación: Explanada en el acceso al hospital.

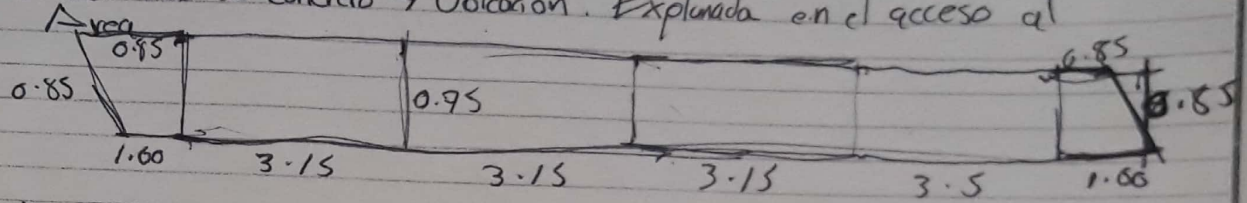


- Aguetamiento en Muros y losa de Célula de Paso de agua ubicada en la explanada del acceso principal.

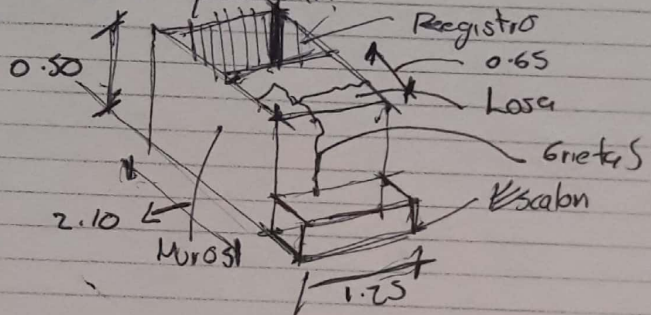

- Aguetamiento en Jardineras de Concreto (UBICACION: Explanada Principal)
Longitud Total de grietas: 0.45×7 - Reparación de Aplanado + Pintura.
- Fisuras en Muro de Concreto → UBICACION: Cayero en explanada (BANAHUA)
Reparación de Aplanado + Pintura → Longitud: $= 2.70 \times 2 + 2.50$
- Fisura en Peralte de Escalera → UBICACION: TIENDA JUNTO A EXPLANADA
Longitud: $1.20 + 0.70$ M.
- Fisuras en Plafón exterior de "TIENDA" junto a explanada Principal
AREA 1 = 10.50×1.50 + AREA 2 = 10.50×0.60

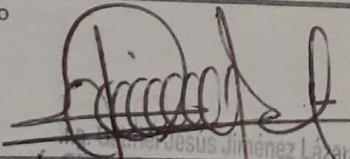ASEGURADO

 SELLOS (nombre, firma y teléfono)
 JESUS JIMÉNEZ LÁZARO
 SECRETARÍA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD DE ZONA
 IMSS MATRICULA 99280025

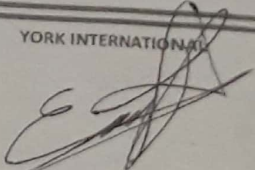

YORK INTERNATIONAL


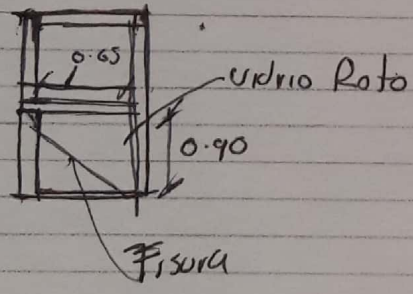
ASEGURADORA: Banorte S. A de C. U
 ASEGURADO: IMSS
 DOMICILIO: Calle: Francisco Tujillo Urrutia SIN
 LOC. O COL.: Pueblo Nuevo CP: 86500
 MPO. O DELG.: Cordoba Tabasco ESTADO: TABASCO
 SINIESTRO: SISMO FILE MX: _____
 FECHA SIN.: 07/09/2017 FECHA DE VISITA: 22/09/2017






CÉDULA DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS

- Fisura en Muro de concreto : Ubicación \rightarrow SIMO \rightarrow Reparación de Aplanado + Acabado Longitud: $2.70 \times 3 + 3 \times 2.70$ (Puertas \rightarrow Reparación de aplanados). + $2.70 + 0.50 \rightarrow$ Oficina Muro interior junto a escritorios (Reparación de Aplanados). + $2.70 \rightarrow$ Longitud lineal. + $2.90 + 2.90$
- Fisura en Muro de Concreto en Jefatura de Abasto \rightarrow Reparación de Aplanado + Acabado Longitud: $0.35 \text{ M} + 2.10 \text{ M}$
- Fisura en Muros de Oficinas (CUBICACION.) \rightarrow Traslado de enfermos y Cuya 2.10 (Longitud)
- Fisura en Muros de Coordinación de Consulta Externa : Reparación de Aplanado Más acabado en Muros \rightarrow Longitud: 6.5 M
- Fisura en Muros de Pasos : Reparación de Aplanado + Acabado en Muros. Longitud: $5 \text{ M.} + 7 \text{ M}$ de oficina de Servicios Generales
- Ruptura de Vidrio en Puertos de Acceso a Administración



- Fisura en Plafón \rightarrow Ubicación: Pasillo de Administración \rightarrow Plafón de Tabla Roca Longitud: 1.25 M.
- Fisura en Muro Exterior \rightarrow Jardinería Administración: Longitud: 2.90 M
 \star Reparación de Aplanado + Acabado.

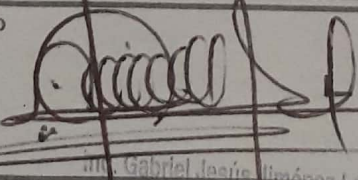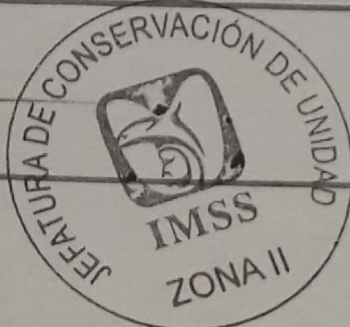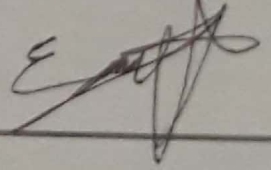ASEGURADO 
 SELLOS (nombre, firma y teléfono)  YORK INTERNATIONAL 
 Jefe de Conservación de Unidad de Zona IMSS MATRICULA 99280023

ASEGURADORA: Banorte S.A de C.V
 ASEGURADO: IMSS
 DOMICILIO: Calle: Francisco Trujillo Urrutia SIN
 LOC. O COL.: Pueblo Nuevo CP: 86500
 MPO. O DELG.: Cárdenas Tabasco ESTADO: TABASCO
 SINIESTRO: SISMO FILE MX: _____
 FECHA SIN.: 09/09/2019 FECHA DE VISITA: 22/09/2019




CÉDULA DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN DE DAÑOS

UBICACION: SALA DE ESPERA DE ESPECIALIDADES.

- Ruptura de Vidrio en Sala de espera → Ventana de Aluminio

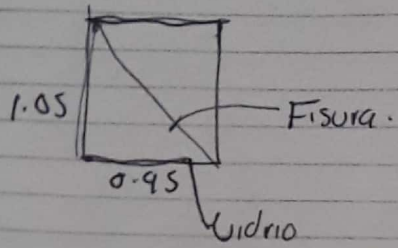



- Ruptura de Vidrio en Sala de espera de "Especialidades" → Consulta Externa.

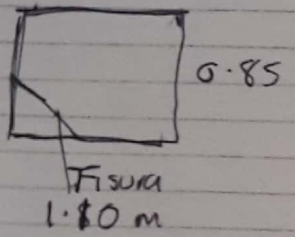

- Fisura en Muro de Concreto: Reparación de Aplanado + Acabado en Muros.
Longitud: 4.40 + 4.40 + 4.40 + 4.40

- Daño a Equipo de Aire acondicionado por Conexión de Voltaje Oblicuo en consultorio de traumatología → Modelo ABSOLUTE MIRAGE (Mini split).


- Sala de espera de consulta externa (Pediatria) → Fisuras en Trabe
Reparación de Aplanado + Acabado + Muro

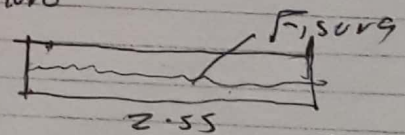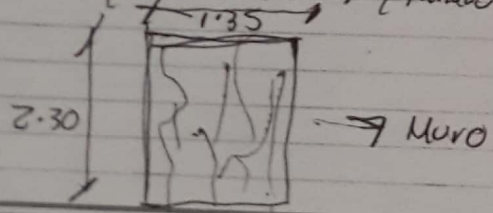

+ 8.00 M de Muro Exterior (Longitud Total).

ASEGURADO

[Handwritten signature]

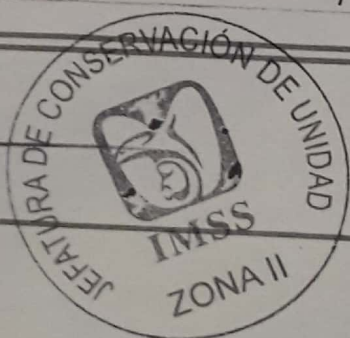

YORK INTERNATIONAL

[Handwritten signature]

SEGURO
ASEGURADO
UBICACIÓN:

Banorte S.A de C.B
IMSS

Calle: Francisco Trujillo Urriza S/N
Cárdenas Tabasco ESTADO: TABASCO

YORK

SINIESTRO

SISMO


NO SINIESTRO:
REF YORK:

FECHA DE VISITA 22/09/2017

DESCRIPCION DE DAÑOS:

CEDULA DE REPORTE

- Fisura en Plafón de Tabla Roca en Pasillo de laboratorios
Longitud: 0.50 M.
- Fisura en Muros de Tabla Roca en Pasillo de Laboratorios → Longitud 3.30 M.
- Fisura en Muros de Concreto → Ubicación: Rampa de Hemodialisis (Acceso).
→ Reparación de Aplanado de Yeso + Pintura (3.70 x 2 Muros) →
Longitud lineal + 2.10 en Puerta de Acceso → Reparación de
Aplanado + Acabado.
- Fisura en Muros de Caseta de Control (Hemodialisis) → Reparación
de Aplanado + Pintura → Longitud ± 2.85 + 1.00 M Lineales.
- Fisura en Muros inferiores de Sanitario de Mujeres (Hemodialisis) → Reparación
de Aplanado + Acabado) Longitud 12 m lineales.
- Fisura en Muros → UBICACION: URGENCIAS →
- Reparación de Aplanados + Acabados en Muros → Longitud Total = 4.30 M.
- Fisura en Locetas Ceramicas en Muros (Pasillo de Urgencias) (30x30cm)
Total = 8 Piezas.
- Fisura y Ruptura de Vidrio en Sala de espera

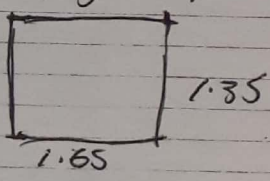

- Fisura en Muros (Ubicación: Trabajo Social) → Reparación de Aplanado +
Pintura → Longitud: 1.80 M. + 1.00 M de Vestibulo en Muro.
+ 1.30 de Muro en Cuarto de Aseo (Longitud lineal).
- Fisura en Muro de Concreto → Reparación de locetas Ceramicas
UBICACION (PRIMER CONTACTO) (8 PIEZAS.)

ASEGURADO

[Handwritten signature]



YORK

[Handwritten signature]

SELLOS (nombre y teléfono)
 Sr. Gabriel Jesús Jiménez Bazaru
 JEFE DE CONSERVACION
 DE UNIDAD DE ZONA
 IMSS MATRICULA 99280073

SEGURO
ASEGURADO
UBICACION
SINIESTRO

Empres S.A de C.U
IMSS
Calle: Francisco Trujillo Urrutia S/N
Cordoba Tabasco ESTADO TABASCO

YORK
Internacional

NO SINIESTRO
REF YORK


FECHA DE VISITA: 22/09/2019

DESCRIPCION DE DAÑOS: HOSPITALIZACION CHOMBRES CEDULA DE REPORTE


- Fisura en Muro (Ustibolo de Sanitarios) → Reparacion de Aplanado + Pintura en Muro → Longitud: 2.10 M + 1.14 M. + 1.15 de Muro Exterior
- Fisura en loceta Ceramica en Muro de Pasillo (Ubicacion → Camas 1011 A 1013) (3 piezas dañadas)
- Fisura en Muros → Camas 1011 A 1013 → Reparacion de Aplanado + Pintura Longitud = 2.90 M. Lineales.
- Fisura en Muros → Camas 1031 A 1033 → Reparacion de Aplanado + Pintura Longitud = 3.25 M. Lineales
- Desprendimiento de platon de tablaroca en Camas 1031 A 1033 (Interior) Area = 2.10 X 1.35.
- Fisura de loceta Ceramica en Regadera (Cama 1061 - 1063) → Loceta Ceramica = 0.35 X 0.50 1 PZA Dañada.
- Fisura en Muros → Camas 1061 - 1063 → Reparacion de Aplanado + Pintura. L = 1.50 + 1.50 + 2.00
- Fisura en Muros → Camas 1081 - 1083 → Reparacion de Aplanado + Pintura Longitud = 1.15 + 0.85 M.
- Fisura en Muro → (Sala de Alta) → Reparacion de Aplanado + Acabado Longitud = 1.50 M + 1.50 M.
- Ruptura de tuberias en instalacion hidraulica → (Ubicacion: Hidroneumaticos) (Estacionamiento) Debido al sismo se fracturaron las tuberias de vapor de agua fria, generando inundaciones en trincheras y un mayor gasto de combustible. → Dichas tuberias abastecen al hospital en servicios de Cege, Lavanderia, Sanitarios y todos los servicios.
- Fisuras en Muros de Unidad manejadora de Aire → Reparacion de Aplanado + Acabado Area = 4.50 h x 9.00 m L * 2 + 4.00 x 5.20 x 2

ASEGURADO

YORK

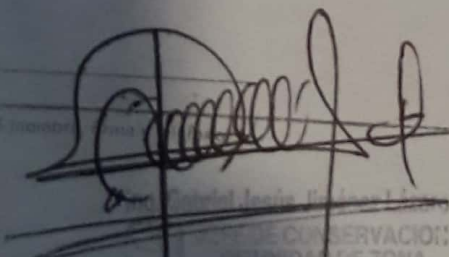
SEGURO DE CONSERVACION DE UNIDAD DE ZONA
MATRICULA 99280025



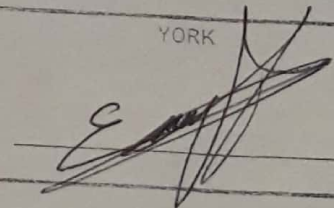

YORK
International


SEGURO _____
ASEGURADO Banorte S.A de C.V
UBICACIÓN IMSS
Calle: Francisco Trujillo Urrutia SIN
Cárdenas Tabasco ESTADO TABASCO
SINIESTRO SKMO

NO SINIESTRO _____
REF YORK _____
FECHA DE VISITA: 22/09/2019

DESCRIPCION DE DAÑOS:

CEDULA DE REPORTE

- Debido a la variación de voltaje se dañaron 3 Ventiladores de traslado para pacientes en estado crítico; Marca Mekusa N# de Serie MTV1000-13-0035
- Debido a la variación de Voltaje se dañaron 2 Incubadoras o cunas de traslado presentando fallas de operación!

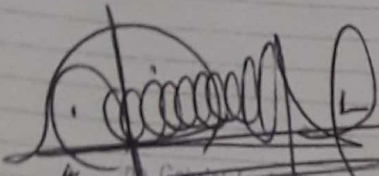
Cecilia Susana Jiménez Lizaso
JEFE DE CONSERVACION:
DE UNIDAD DE ZONA
IMSS MATRICULA 9928003



ASEGURADO _____

YORK

