

ANEXO TÉCNICO

GUARDERÍA 13

Retiro de estructura metálica en mal estado, incluye todo lo necesaria para el retiro y confinamiento.

Suministro colocación de lámina de policarbonato de 6mm.de espesor. color gris con perfiles "H" de policarbonato en sus 2 uniones, así como perfil de remate en extremos y fijado con pija Y rondana de neopreno, incluye sellado en cada pija, limpieza y todo la necesario para su buena instalación.

Suministro e instalación de estructura metálica de a base de perfil tubular de 2.5 x 2.5, calibre 18, sin teja a todo perímetro de 27 Ml, y con refuerzos del mismo perfil en forma trasversal, 12 perfiles con medida de 11ml, cada uno y de forma horizontal 5 piezas a 2.50m cada uno, soldados can planta eléctrica y colocados. con taquetes de expansión a piso.

UMF 13

Retiro de lámparas a una altura de 2.50 mts de altura, 0.60x0.60 cms, lampara circular el precio incluye: identificación de líneas de conexión, desconexiones, cortes, herramientas, reparación, mantenimiento y limpieza al termino de los trabajos

Reparación de losa de concreto por filtraciones grietas, el precio incluye: destrucción del material dañado, colocación, fijación, encostalado de material producto de las destruccion, colocación de cantera, cortes, herramienta, equipo de seguridad y limpieza al termino de los trabajos

Destrucción de plafón de Tablaroca en area de laboratorio clínico, a base de tabla de 1.22 incluye : retiro de material dañado, cortes, preparación de la superficie, ajuste de soportes, colocación de canal listón, canal de carga y ángulo perimetral, soportado a losa con alambre galvanizado y anclado mediante ancla de acero en losa, colocación de perfacinta en el area de la reparación, aplicacion de redimix en juntas y uniones, herramienta, equipo de seguridad y limpieza al termino de los trabajos.

Reparación de muro a base de pasta, acabado similar al existente incluye: acarreo y retiro de material producto de la destrucción hasta su lugar de acopio para su posterior retiro, aplicacion, resanes, cortes, equipo de seguridad, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta terminación.

Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones, Antibacterial Pintura Premium 100% acrílica de magnifica resistencia, aplicación de dos manos de pintura en muros, incluye: preparación de la superficie, reparación de grietas no mayores a 3 mm a base de yeso, protección de la superficie, herramienta necesaria, equipo de seguridad, limpieza al término del trabajo.

suministro y colocación de plafón de Tablaroca a base de tabla de yeso incluye: cortes, preparación de la superficie, ajuste de soportes, colocación de canal listón, canal de carga y ángulo perimetral, soportado a losa con alambre galvanizado y anclado mediante ancla de acero en losa, colocación de perfacinta en el area de la reparación, aplicacion de redimix en juntas y uniones, herramienta, equipo de seguridad y limpieza al termino de los trabajos.

reparación de impermeabilizante en azotea, incluye: materiales pétreos, cortes, prefabricado de 4.5 mm afine. apertura y enrase de caja, preparación de area, aplicación de sellado en fisuras, limpieza y retiro de material sobrante, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta terminación.

Lampara de led panel, el precio incluye: identificación de líneas de alimentación, fijación, cortes, pruebas, alimentación eléctrica con cable, fotocelda, herramienta, equipo de seguridad, personal calificado, herramienta y limpieza al termino de los trabajos

Lampara de led de 8 pulgadas circular, el precio incluye: identificación de líneas de alimentación, fijación, cortes, pruebas, alimentación eléctrica con cable, fotocelda, herramienta, equipo de seguridad, personal calificado, herramienta y limpieza al termino de los trabajos.

Retiro de cancelería en area de atención a quejas y orientación al derechohabiente, el precio incluye: retiro de cancel existente, retiro de herrajes, retiro de vidrio, retiro de pivotes y puerta, acarreo de materiales producto de la destrucción en banco provisional, herramienta, equipo de seguridad y limpieza al termino de los trabajos.

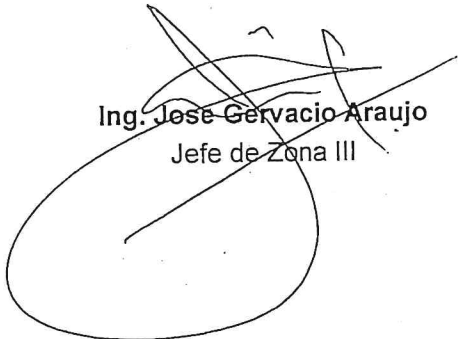
Sellado de ducteria y retiro de ductos en azotea, el precio incluye: retiro, retiro de herrajes, retiro de pivotes y puerta, acarreo de materiales producto de la destrucción en banco provisional, herramienta, equipo de seguridad y limpieza al termino de los trabajos.

Suministro y colocación de cancelería de 2" pulgadas, el precio incluye: suministro de materiales, elaboración y fabricación en taller, cortes, herrajes, acarreo de materiales, herramienta, equipo de seguridad y limpieza al termino de los trabajos.

Retiro de plafón reticular existente incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, limpieza durante y final de los trabajos.

Suministro y colocación de plafón reticular de 0.61x0.61cm radar, liso acabado blanco; con reparación de suspensión existente visible "t" principal, "t" secundarias y ángulo perimetral colganteado a la losa, refuerzo de alambre galvanizado cal. 12 y reparación de ángulo @ 61 cm., incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, limpieza durante y final de los trabajos.

Retiros, fuera del lugar de trabajo, incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, carga y descarga.


Ing. Jose Gervacio Araujo
Jefe de Zona III